

ARVAL Deutschland GmbH
Bajuwarenring 5
82041 Oberhaching
Deutschland

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1963488
Auftrag vom: 31.07.2026 / 09:21 Uhr
Auftrag per: Kundensystem

Ordnungsmerkmale

Leasingvertragsnummer: 2019353124
Bearbeitungsnummer: RÜL-VI-RN-SA-CO
Bestellangaben: D2D
Standortnummer: 245327

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst: 2.895,00 €

Minderwerte gesamt: 1.885,00 €

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 17.08.2026 / 08:30 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Erfolgt durch: Sachverständigenbüro

Fahrzeugdaten

HSN/TSN:	0603 / BQS	Fahrzeugart:	PKW (PKW)
Aufbau:	Kombi	Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Passat Variant 2.0 TDI Business (EURO 6d-TEMP)	Erstzulassung:	13.02.2020
Letztzulassung:	13.02.2020	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	02.2027
Anzahl Türen:	5	Sitz-/Steh-/Liegeplätze:	5 / - / -
Motorart:	Reihe	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	110,0 KW	Hubraum:	1.968 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	Automatik	Anzahl Schaltstufen:	7
Laufleistung abgelesen:	183618 Kilometer	Laufleistung geschätzt:	183618 Kilometer

Farbe außen

Farbe außen:	Pure White	Lackart:	uni (2-Schicht)
---------------------	------------	-----------------	-----------------

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag in Kopie vor
HU - Prüfbericht:	lag vor

Bereifung

montierte Bereifung

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/60 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Vorderachse rechts	215/60 R 16,0	Continental	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	6,0 mm
Hinterachse links	215/60 R 16,0	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
Hinterachse rechts	215/60 R 16,0	Dunlop	Winterreifen	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm

TireFit:	Ja	TireFit Ablaufdatum:	-
-----------------	----	-----------------------------	---

2. Radsatz

Nr	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
1	215/60 R 16,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
2	215/60 R 16,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	5,0 mm
3	215/60 R 16,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm
4	215/60 R 16,0 - -	Michelin	Sommerreifen,	-	Leichtmetallfelge	4,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe:	nicht durchgeführt	Fahrzeugzustand:	verschmutzt
Sichtverhältnisse:	eingeschränkt	Fahrbereitschaft:	fahrfähig
Letzte Inspektion am:	11.04.2025	Letzte Inspektion bei km-Stand:	156966 km
Inspektion:	regelmäßig durchgeführt	Ölstand:	ausreichend
Kühlwasserstand:	ausreichend	Kraftstoffstand:	¼
<i>Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.</i>			
Allgemeine Angaben zur Begutachtung:	Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.		

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
Borddokumente	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	
Gepäckraumabdeckung	vorhanden		
Wartungsnachweis	vorhanden		
2. Reifensatz	vorhanden		

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Tür hinten rechts	179
Seitenwand hinten rechts	156

Details zur Beschädigung

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. MwSt.)	Minderwert
Innenraum / Kofferraum	745,00 €	745,00 €
Innenraum, Heckklappenverkleidung innen, verschürft, erneuern	180,00 €	180,00 €
Innenraum, Sitz vorne links, gerissen / eingerissen, erneuern	565,00 €	565,00 €
Karosserie	120,00 €	120,00 €
Dach, Dachholm rechts, Dellen, Smart Repair	120,00 €	120,00 €
Lackierung	2.030,00 €	1.020,00 €
Fahrzeugheck, Stoßfänger hinten, verformt, aus- und einbauen + instandsetzen + lackieren	680,00 €	340,00 €
linke Seite, Seitenteil hinten links, deformiert, instandsetzen + lackieren	610,00 €	310,00 €
Dach, Dachhaut, korrodiert, instandsetzen + lackieren	740,00 €	370,00 €
Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugfront, Motorhaube, Steinschlag / -schläge, akzeptierter Schaden	0,00 €	0,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Sachverständigen.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte durch einen späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des

Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Das Dokument umfasst Seiten und 35 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 35 Fotos

Dokumentennummer:	1963488
Amtliches Kennzeichen:	MR-HI230
Fahrzeugidentifikationsnummer:	WVWZZZ3CZLE087981



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Frontdiagonale rechts



Bild 3: Heckdiagonale links



Bild 4: Heckdiagonale rechts



Bild 5: Armaturenbrett

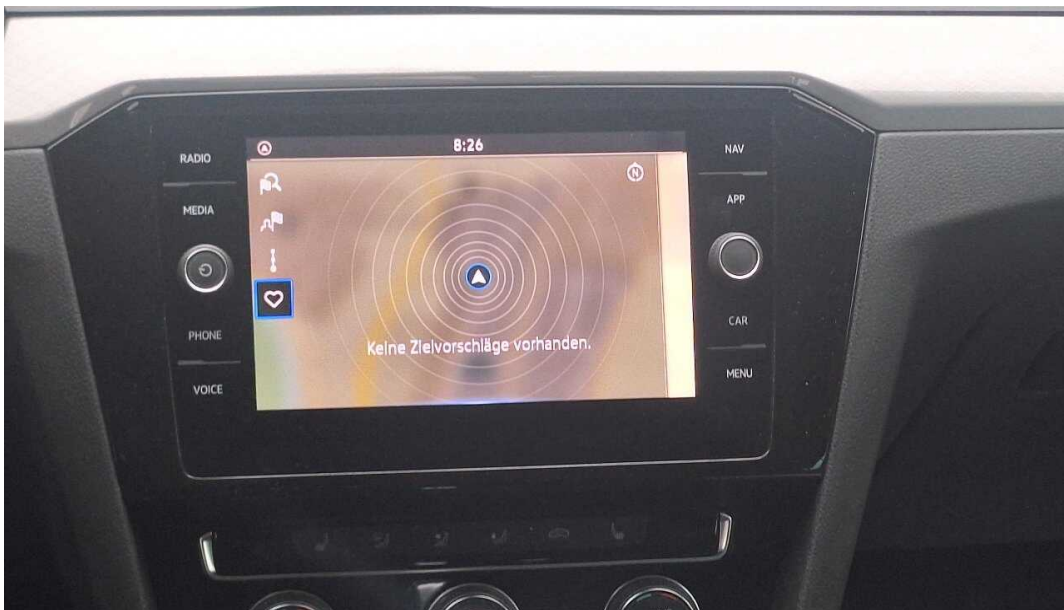


Bild 6: Radio / Display



Bild 7: Innenraum vorne



Bild 8: Innenraum hinten



Bild 9: montierte Räder



Bild 10: Kofferraum



Bild 11: Laderaumabdeckung



Bild 12: Zusätzlicher Radsatz



Bild 13: Tacho

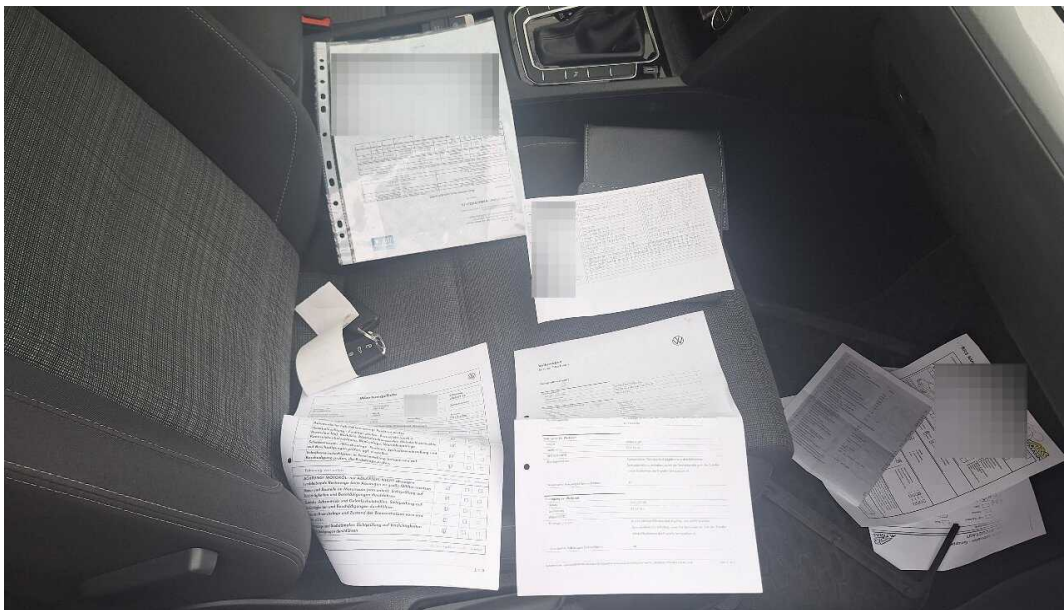


Bild 14: Schlüssel/Borddokumente

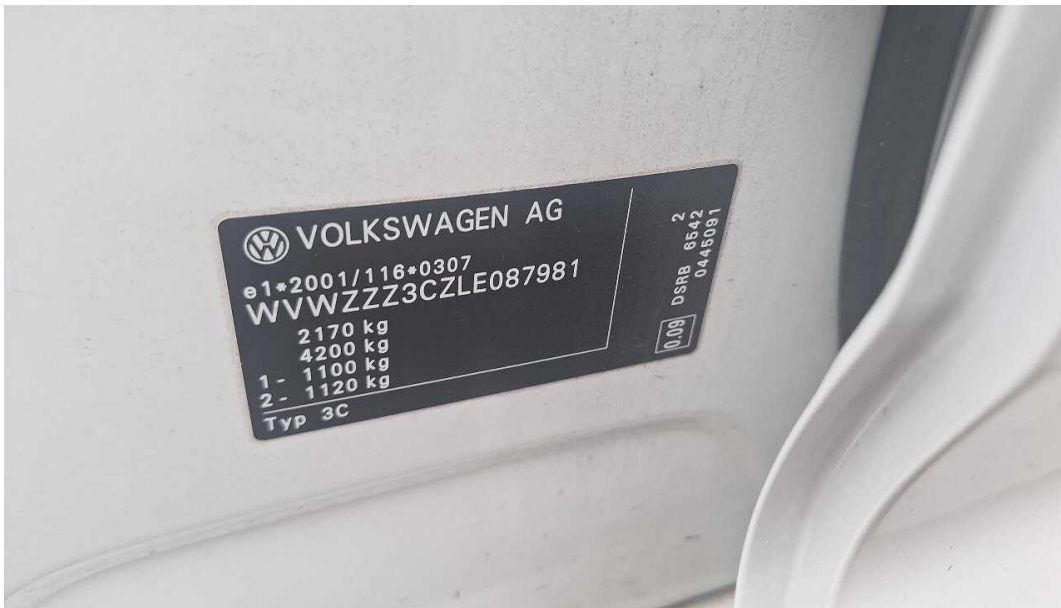


Bild 15: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 16: Motorraum

Datum der Auslieferung		PASSAT Va 2.0R4unDT110 TDE7F
		2020-02-13
Inspektion mit Ölwechsel (Flexibel)		
Datum	2025-04-11	
Laufleistung	156966 km	
Auftragsnummer	2025003228	
Durchgeführte Zusatzarbeiten	✓ Staub-u. Pollenfilter	
Durchgeführt von	Denzel Am Würfelweg 35288 Wehratal Deutschland	
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Mobilitätsgarantie	Bis Anzeige Service, bei allen Fahrzeugen mit individuellen Konditionen bis Laufzeitende	
Eintragung der Werkstatt		
Datum	2024-01-24	
Laufleistung	121156 km	
Aktion 24HB	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.	
Durchgeführt von		
Autorisierter Volkswagen Service Partner	Ja	
Eintragung der Werkstatt		
Datum	2021-05-05	
Laufleistung	35307 km	
Aktion 23CD	Aus rechtlichen Gründen sind Angaben zum durchführenden Servicebetrieb nur enthalten, soweit der Servicebetrieb auch der Ersteller dieses Nachweises des Digitalen Serviceplans ist.	
Durchgeführt von		

Bild 17: Servicedokumente

Zulassungsbescheinigung Teil I (Fahrzeugschein)		13.02.2020	0603	EQS004201	2	1	110/3000	1210
M1	4773-4899	1832-1832	1462-1516	1590-1590	90	2170	2170	
VOLKSWAGEN, VW	AC	134	1100	1120	1100	1120	68	
ACDSR8XU	FD7FD*CC004SV48FVR21AA	71	2000	750	215/60 R16 95V	215/60 R16 95V		
PASSAT	VOLKSWAGEN-VW	13.11.2019	1368					
Fz.z. Pers.bef.h. 8 Sp1.	Kombilimousine							
71872007*2019/1932DG	EURO6;WLTP;D3;FI/CI; M, N1 I							
Diesel	0002	35DG	1368					
F.1/F.2: 30 U. 7.2/8.2: 50 B. ANHÄNGESETRIEB*TECHN.ZUL. GES-MASSE D.ZUGKOMBINATION: 4200KG*BEI WERKSEITIG MONI ERTER AHK: ESP M.SPEC. FAHRDYN/STABIL.SYST.F.ANH.BETR.F. TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.9.AUSN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*								

Ich/ste MfD
 Vorname und Nachname: 02/2023
 Datum: 13.02.2020
 Der Inhaber der Zulassungsbescheinigung wird nicht als Eigentümer des Fahrzeuges ausgewiesen.

Bild 18: Zulassungsbescheinigung Teil I

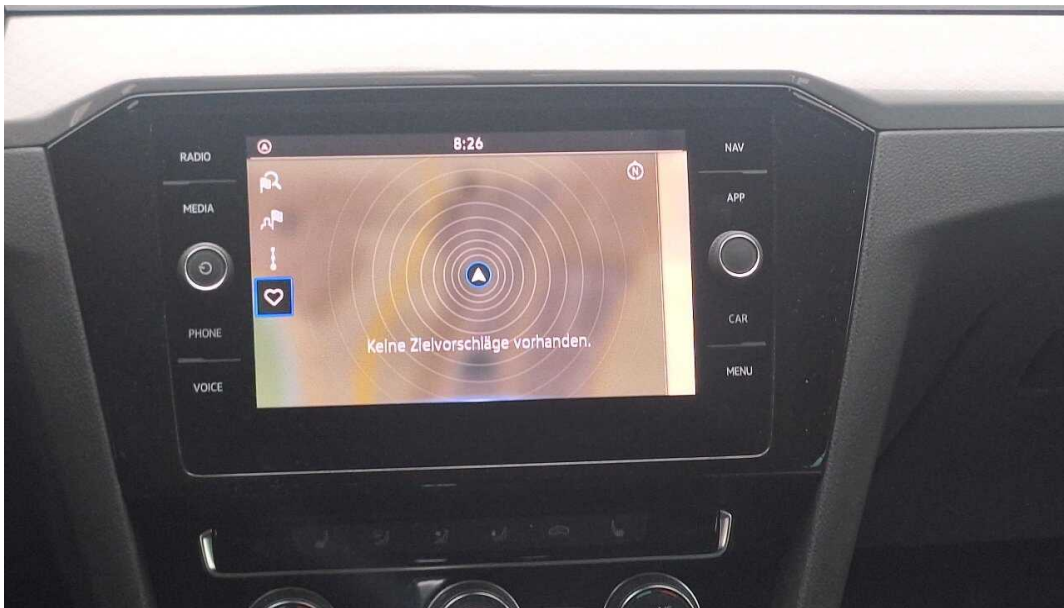


Bild 19: Navigationssystem



Bild 20
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft



Bild 21
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft



Bild 22
Innenraum Heckklappenverkleidung innen verschürft



Bild 23
Dach Dachholm rechts Dellen



Bild 24
Dach Dachholm rechts Dellen



Bild 25
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt



Bild 26
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt



Bild 27
Fahrzeugheck Stoßfänger hinten verformt



Bild 28
linke Seite Seitenteil hinten links deformiert



Bild 29
linke Seite Seitenteil hinten links deformiert



Bild 30
Dach Dachhaut korrodiert



Bild 31
Dach Dachhaut korrodiert



Bild 32
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne Steinschlag / -schläge



Bild 33
Fahrzeugfront Motorhaube Steinschlag / -schläge

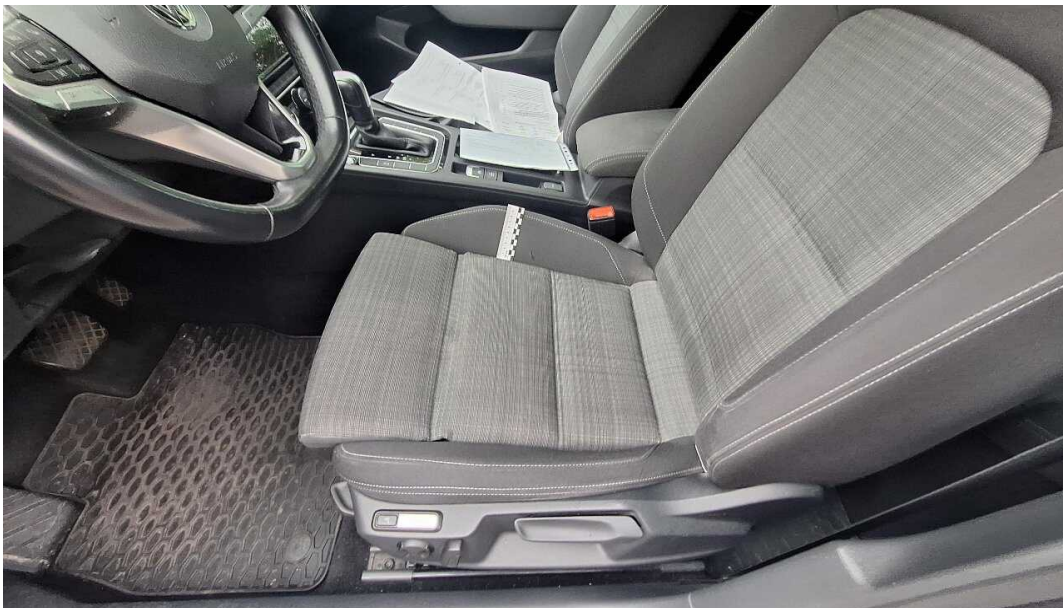


Bild 34
Innenraum Sitz vorne links gerissen / eingerissen



Bild 35
Innenraum Sitz vorne links gerissen / eingerissen